




Istituto Comprensivo Statale "Margherita Hack"

Via Croce Rossa, 4 – 20097 San Donato Milanese

Documento di Valutazione dei Rischi con il Piano degli interventi di adeguamento

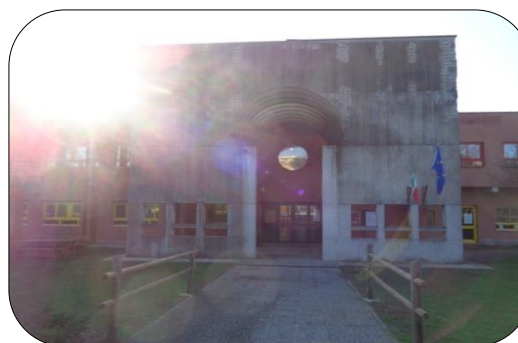

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MARGHERITA HACK
C.F. 97667080150 C.M. MIIC8FB00P

AOO_MIIC8FB00P - Protocollo

Prot. 0001228/E del 12/03/2021 09:33

Questo documento è composto da 41 pagine

Dati anagrafici

Società	Istituto Comprensivo Statale "Margherita Hack"
Sede legale	Via Croce Rossa, 4 – 20097 San Donato Milanese TEL.: 025231684 – FAX 0255600141 cod.mecc. MIIC8FB00P – C.F. 97667080150 E-mail: MIIC8FB00P@istruzione.it PEC: MIIC8FB00P@pec.istruzione.it
Unità produttiva	Scuola Secondaria di primo grado "Galileo Galilei" Via Croce Rossa, 4 – 20097 – San Donato Milanese TEL.: 025231684
Tipo di attività	Istituto scolastico con uffici di segreteria
N° piani	4
Seminterrato	No
Dirigente + DSGA	2
Assistenti amministrativi	8
Assistenti tecnici	0
Collaboratori scolastici	7
Docenti	47
Alunni	435
Totale	499

La classificazione della scuola, ai sensi del D.M.26 agosto 1992 art.1.2 è "**tipo 3**: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800".

Con riferimento Allegato I del DPR 151/2011 la scuola rientra nell'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi al p.to **67 categoria C** "scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con oltre 300 persone presenti". L'attività è soggetta a SCIA e alla valutazione del progetto da parte dei VVF per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, è "**attività a rischio di incendio medio**".

Ai sensi dell'allegato X del D.M. 10 marzo 1998, gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica (scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti).

Datore di lavoro	Domenica Minniti
Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.	Cesare Sangalli
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
Medico Competente	Sara Mariasole Giacomini
Addetti antincendio	Todaro L., Todaro N., Tessari M., Russo A., Ferroni L., Accardo A., Guerrini S., Sironi M., Visciglio V., Bado S., Daidone D., Sella C., Stefanoni D., Fidanza E., De Stefano F., De Maglie D. e Zotta A. M
Addetti al primo soccorso	Daidone D., Leone M., Stefanoni D., Todaro N. , Visciglio V.
Preposti del plesso	

Scheda Anagrafica



ISTITUTO COMPrensivo STATALE MARGHERITA HACK
C.F. 97667080150 C.M. MIIC8FB00P

AOO_MIIC8FB00P - Protocollo

Prot. 0001228/E del 12/03/2021 09:33

Questo documento è composto da 41 pagine

**Carenze evidenziate e programma di attuazione
degli interventi di adeguamento e miglioramento**

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
1	Generale	Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato	2	2	4
2	Generale	Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato	3	3	9
3	Generale	Formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Da attivare	3	3	9
4	Generale	Non è disponibile il CPI	Produrre; verificare gli adempimenti prescritti dal D.M. 12/05/2016 e dal D.M. 21/03/2018	Amm. Comunale	Effettuato	2	4	8
5	Generale	Non è presente un impianto di allarme antincendio	Installare	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
6	Generale	Gli estintori non sono protetti in caso di urto	Proteggere gli estintori pericolosi per gli urti con idonei box in plastica con spigoli arrotondati	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
7	Generale	I cartelli segnaletici degli estintori sono posizionati troppo in basso	Adeguare 	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
8	Generale	Vi sono in uso locali situati sotto il piano campagna	Verificarne la presenza di radon	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
9	Generale	Vi sono alcune veneziane ammalorate	Prevederne la sostituzione	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
10	Generale	Vi sono alcune veneziane ammalorate	Verificare gli ancoraggi	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
11	Generale	Vi sono porte a vetri con il vetro posizionato al di sotto del metro di altezza	Produrre la certificazione relativa alla resistenza agli urti o proteggere mediante una pellicola adesiva	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
12	Generale	Vi sono porte a vetri con il vetro posizionato al di sotto del metro di altezza	Identificare i vetri meno visibili 	Scuola	Da attivare	2	3	6
13	Generale	Tra corridoio e aule vi sono installati vetri sopra luce, tra cui anche alette mobili in vetro	Verificare periodicamente i vetri sopra luce 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
14	Generale	Tra corridoio e aule vi sono installati vetri sopra luce, tra cui anche alette mobili in vetro	Sostituire le alette in vetro	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
15	Generale	Le porte tagliafuoco che conducono alle scale compartimentate sono prive di dispositivo di autochiusura	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
16	Generale	Le scale compartimentate presentano una porzione di parapetto del 2° piano scalabile 	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
17	Generale	Alcune lavagne interattive sono alimentate mediante ciabatte appoggiate sul tavolo	Fissare in posizione verticale	Scuola	Effettuato	1	3	3
18	Generale	Alcune lavagne interattive sono alimentate mediante ciabatte appoggiate sul tavolo	Procedurizzare le operazioni di spegnimento	Scuola	Da attivare	1	4	4



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
19	Generale	Vi sono termosifoni privi della manopola della valvola	Installare 	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
20	Generale	Nei bagni vi sono finestre con apertura a vasistas che presentano un'ampia escursione	Verificare i braccetti di sicurezza	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
21	Generale	Nelle aule gli zaini ostruiscono le vie di fuga	Lasciare libero il passaggio	Scuola	Da attivare	2	4	8
22	Generale	Alcuni bagni H sono utilizzati quali depositi	Sgomberare	Scuola	Da attivare	2	3	6
23	Generale	I cappotti vengono tenuti nelle aule	Adeguare il numero di appendiabiti presenti nei corridoi	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
24	Ingresso	Le porte di emergenza posteriori sono parzialmente ostruite	Lasciare sempre libere le vie di fuga 	Scuola	Da attivare	2	2	4
25	Piano segreteria	Nella zona di ingresso vi è installata una mensola dotata di spigoli pericolosi a circa 170 cm di altezza	Proteggere	Scuola	Da attivare	1	3	3
26	Piano segreteria	La porta di ingresso all'area di segreteria ostruisce l'estintore n° 5	Trasferire l'estintore sulla parete a fianco	Amm. Comunale	Effettuato	1	3	3
27	Piano segreteria	L'ultima revisione dell'estintore n° 5 risale a febbraio 2019	Adeguare	Amm. Comunale	Effettuato	1	4	4
28	Piano segreteria	Vi sono tracce di infiltrazioni nella zona dell'ascensore	Verificare e mantenere 	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
29	Piano segreteria	Vi è installato un cartello bifacciale a soffitto che potrebbe trarre in inganno	Oscurare il lato che non conduce verso il percorso di esodo 	Scuola	Da attivare	1	4	4
30	Piano segreteria Uff. Personale n° 27	Vi sono in uso due ciabatte e cavi elettrici appoggiati a terra	Fissare le ciabatte in posizione verticale	Scuola	Effettuato	1	3	3
31	Piano segreteria Uff. Personale n° 27	Vi sono in uso due ciabatte e cavi elettrici appoggiati a terra	Riordinare i cavi	Scuola	Effettuato	1	3	3
32	Piano segreteria Corridoio segreteria	La fotocopiatrice viene alimentata mediante una ciabatta appoggiata a terra	Fissare la ciabatta in posizione verticale	Scuola	Da attivare	1	3	3
33	Piano segreteria - Bagno segreteria	Vi sono fili elettrici che sporgono dalla parete sopra lo specchio	Adeguare 	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
34	Piano segreteria - Bagno segreteria	Lo scaldasalviette è alimentato mediante una ciabatta volante	Fissare a parete 	Scuola	Da attivare	1	3	3
35	Piano segreteria - Uff. DSGA	Vi è in uso una ciabatta appoggiata a terra	Fissare le ciabatte in posizione verticale	Scuola	Da attivare	1	3	3
36	Piano segreteria - Uff. DSGA	Vi è la porta d'ingresso a vetri con il vetro posizionato al di sotto del metro di altezza	Proteggere mediante una pellicola adesiva	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
37	Piano segreteria - Uff. alunni/ protocollo n° 25	Vi sono postazioni di lavoro che presentano cavi e ciabatte appoggiati a terra	Fissare le ciabatte in posizione verticale	Scuola	Da attivare	1	3	3



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
38	Piano segreteria - Uff. alunni/ protocollo n° 25	Vi sono postazioni di lavoro che presentano cavi e ciabatte appoggiati a terra	Riordinare i cavi	Scuola	Da attivare	1	3	3
39	Piano segreteria - Angolo Frigorifero	Il frigorifero ed il microonde risultano alimentati mediante una ciabatta appoggiata sopra il tavolo	Fissare la ciabatta in posizione verticale	Scuola	Da attivare	1	3	3
40	Piano segreteria - Ufficio "Maria Teresa"	Vi è posizionata una ciabatta appoggiata a terra	Fissare la ciabatta in posizione verticale	Scuola	Da attivare	1	3	3
41	Piano segreteria - Angolo Frigo	Nel frigorifero vi sono alimenti e farmaci salvavita	Evitare le commistioni	Scuola	Da attivare	1	2	2
42	Secondo piano Lato ovest Vano scala compartimentata (porta em. n° 04)	Vi sono alcuni vetri delle finestre lesionati	Sostituire	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
43	Secondo piano Classe n° 28	Nell'aula vi è un computer posizionato a fianco del lavello	Allontanare il computer di almeno un metro o chiudere l'acqua	Scuola	Da attivare	1	4	4
44	Secondo piano Lab. Lingue n° 34	Il quadretto elettrico presenta un'apertura pericolosa	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
45	Secondo piano Bagno M lato est	Vi è una finestra con apertura a vasistas che presenta il braccetto di sicurezza anticaduta sganciato	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
46	Secondo piano lato est porta em. n° 01 su scala compartim.	Il modulo destro della porta di emergenza risulta bloccato	Manutenere	Amm. Comunale	Effettuato	2	4	8



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
47	Primo piano	Vi è un computer che risulta alimentato mediante una ciabatta appoggiata	Fissare la ciabatta in posizione verticale	Scuola	Da attivare	1	3	3
48	Primo piano Biblioteca n° 15	Vi è un computer che risulta alimentato mediante una ciabatta appoggiata sul tavolo	Procedurizzare le operazioni di spegnimento, in modo da non lasciare apparecchiature sotto tensione quando il locale non è presidiato	Scuola	Da attivare	1	4	4
49	Primo piano Biblioteca n° 15	Lo scaffale posizionato all'ingresso presenta alette laterali dotate di spigoli pericolosi	Proteggere	Scuola	Da attivare	2	3	6
50	Primo piano Lab. Scienze n° 21	Vi è in dotazione uno scaffale in ferro non ancorato	Ancorare a parete	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
51	Primo piano Aula Sostegno n° 20	Vi sono i computer che risultano alimentati mediante ciabatte appoggiate sopra il tavolo	Fissare le ciabatte in posizione verticale	Scuola	Da attivare	1	3	3
52	Primo piano Aula Sostegno n° 20	La porta d'ingresso si blocca a metà corsa	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
53	Primo piano Lab. Informatica n° 13	Vi sono in dotazione scaffali non ancorati a parete	Ancorare a parete	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
54	Primo piano Lab. Informatica n° 13	La pavimentazione risulta ammalorata	Manutenere	Amm. Comunale	Effettuato	2	2	4
55	Primo piano Lab. Informatica n° 13	Vi è in dotazione un estintore ad anidride carbonica che risulta parzialmente ostruito	Lasciare sempre libero accesso ai dispositivi antincendio	Scuola	Effettuato	1	4	4
56	Primo piano Lab. Informatica n° 13	L'interruttore generale non viene disinserito quando l'edificio non è presidiato	Procedurizzare le operazioni di spegnimento, in modo da non lasciare apparecchiature sotto tensione quando il locale non è presidiato	Scuola	Da attivare	1	4	4
57	Primo piano Scala compartim. Lato ovest	La porta tagliafuoco n° 11 della scala presenta il modulo destro bloccato	Manutenere	Amm. Comunale	Effettuato	2	4	8
58	Piano terra Aula Magna	Nella zona di ingresso vi è installato un cartello bifacciale a soffitto che potrebbe trarre in inganno	Oscurare il lato che non conduce verso il percorso di esodo	Scuola	Da attivare	1	4	4
59	Piano terra Aula Magna	Il palco è rivestito in moquette	Produrre la certificazione del palco	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
60	Piano terra Aula Magna	Il palco è rivestito in moquette	Rimuovere la moquette	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6
61	Piano terra Aula Sostegno n° 3	Vi sono alcuni spigoli pericolosi in caso di urto (portagessi della lavagna e scaffale)	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
62	Piano terra Aula Sostegno n° 3	Vi è un numero di tavoli eccessivo (ostruiscono le vie di fuga)	Ridurre il numero di tavoli	Scuola	Da attivare	2	3	6



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R	
63	Piano terra Zona bagno M	Il quadretto elettrico presenta un'apertura pericolosa	Manutenere		Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
64	Piano terra Bagno M	Vi sono tracce di infiltrazioni a soffitto	Verificare e mantenere		Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
65	Piano terra Scala di emergenza compartim.	Il sottoscala è pericoloso in caso di urti (parzialmente protetto da un paraspigoli)	Adeguare		Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
66	Seminterrato	Vi è installata una controsoffittatura in pannelli di cartongesso con i corpi illuminanti incassati	Verificarne l'ancoraggio		Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
67	Esterno	I parapetti esterni sono scalabili e di altezza inferiore al metro	Adeguare		Amm. Comunale	Effettuato	2	3	6
68	Corpo Palestra zona ingresso	La via di fuga risulta parzialmente ostruita	Sgomberare		Scuola	Da attivare	1	4	4
69	Corpo Palestra Spogliatoi	Vi sono finestre dotate di apertura a vasistas con serratura posta a circa 3 metri di altezza, prive di un dispositivo ergonomico di comando dell'apertura	Installare		Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
70	Corpo Palestra Spogliatoi	Vi sono installati appendiabiti in ferro esattamente sopra le panche	Sostituire o eliminare		Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
71	Corpo Palestra	Le porte da calcetto sono instabili	Ancorare adeguatamente		Amm. Comunale	Effettuato	2	3	6
72	Corpo Palestra	Vi sono in dotazione attrezzature sportive (canestri, spalliere, quadro svedese...)	Verificare periodicamente		Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
73	Corpo Palestra	Subito dopo le porte di emergenza vi è un gradino	Adeguare		Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
74	Corpo Palestra	Il quadro svedese non viene ancorato quando non in uso	Ancorare	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
75	Corpo Palestra	I dispositivi di sollevamento dei canestri sporgono pericolosamente a circa un metro di altezza	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
76	Corpo Palestra	Vi sono porte a vetri con il vetro posizionato al di sotto del metro di altezza	Produrre la certificazione relativa alla resistenza agli urti o proteggere mediante una pellicola adesiva	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
77	Esterno	Vi sono alcune lesioni nei cornicioni	Verificare e mantenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
78	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*
79	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*
80	Ala aule	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*
81	Piano segreteria	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*
82	Esterno antenna	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*



Dati anagrafici

Società	Istituto Comprensivo Statale "Margherita Hack"
Sede legale	Via Croce Rossa, 4 – 20097 San Donato Milanese TEL.: 025231684 – FAX 0255600141 cod.mecc. MIIC8FB00P – C.F. 97667080150 E-mail: MIIC8FB00P@istruzione.it PEC: MIIC8FB00P@pec.istruzione.it
Unità produttiva	Scuola Primaria "Salvo D'Acquisto" Via Europa, 38 – 20097 – San Donato Milanese TEL.: 025273790
Tipo di attività	Istituto scolastico
N° piani	3
Seminterrato	No
Dirigente + DSGA	0
Assistenti amministrativi	0
Assistenti tecnici	0
Collaboratori scolastici	8
Docenti	45
Alunni	371
Totale	424

La classificazione della scuola, ai sensi del D.M.26 agosto 1992 art.1.2 è "**tipo 2**: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500".

Con riferimento Allegato I del DPR 151/2011 la scuola rientra nell'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi al p.to **67 categoria C** "scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con oltre 300 persone presenti". L'attività è soggetta a SCIA e alla valutazione del progetto da parte dei VVF per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, è "**attività a rischio di incendio medio**".

Ai sensi dell'allegato X del D.M. 10 marzo 1998, gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica (scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti).

Datore di lavoro	Domenica Minniti
Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.	Cesare Sangalli
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
Medico Competente	Sara Mariasole Giacomini
Addetti antincendio	De Pasquale Caterina, Fazio Sebastiana, Coppetti Giovanna, Failla Verusca, Gattoni Raffaella, Santoro Roberta, Parisi Anna M., Romeo Antonia
Addetti al primo soccorso	Fazio Sebastiana, Montana Fabiana
Preposti del plesso	

Scheda Anagrafica



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK
C.F. 97667080150 C.M. MIIC8FB00P

AOO_MIIC8FB00P - Protocollo


Prot. 0001228/E del 12/03/2021 09:33

Questo documento è composto da 41 pagine

**Carenze evidenziate e programma di attuazione
degli interventi di adeguamento e miglioramento**

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
1	Generale	Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato	2	2	4
2	Generale	Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato	3	3	9
3	Generale	Formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Da attivare	3	3	9
4	Generale	Non è disponibile il CPI	Produrre; verificare gli adempimenti prescritti dal D.M. 12/05/2016 e dal D.M. 21/03/2018	Amm. Comunale	Effettuato	2	4	8
5	Generale	E' stato segnalato che l'allarme antincendio non si percepisce distintamente ovunque	Verificare e adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
6	Generale	L'impianto d'allarme antincendio non funziona	Verificare e mantenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
7	Generale	Alcuni estintori non sono protetti in caso di urto	Proteggere gli estintori pericolosi per gli urti con idonei box in plastica con spigoli arrotondati	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
8	Generale	Non vi sono posizionati i cartelli dei punti di raccolta	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
9	Generale	E' stato segnalato che il numero di collaboratori scolastici non è sufficiente a garantire una sorveglianza idonea (ve ne sono 2 al mattino e 3 al pomeriggio)	Utilizzare dei telefoni cordless	Amm. Comunale	Effettuato	3	2	6
10	Generale	Le finestre in alluminio presentano spigoli pericolosi a circa 110 cm di altezza; sono dotate di vetri sottili, inadeguati a garantire un contenimento termico	Prevederne la sostituzione	Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9
11	Generale	Le finestre in alluminio presentano spigoli pericolosi a circa 110 cm di altezza; sono dotate di vetri sottili, inadeguati a garantire un contenimento termico	Nel frattempo installare un dispositivo che impedisca lo spalancamento accidentale	Amm. Comunale	Effettuato	3	3	9
12	Generale	Vi sono diverse veneziane ammalorate	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
13	Generale	Diversi copritermosifoni risultano sganciati	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
14	Generale	Alcune porte delle aule sono dotate di maniglie che presentano spigoli pericolosi	Sostituire	 Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
15	Generale	Alcune lavagne non sono ancorate sul lato inferiore	Ancorare	Amm. Comunale	Effettuato	2	3	6
16	Generale	Nelle aule vi è depositato molto materiale	Eliminare il materiale depositato sopra gli arredi o a terra	Amm. Comunale	Effettuato in parte	3	3	9

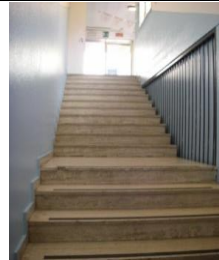


Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R	
17	Generale	Nelle aule vi è depositato molto materiale	Prevedere la riduzione del numero di armadi/armadietti		Amm. Comunale	Effettuato in parte	2	2	4
18	Generale	I ripostigli contenenti i prodotti detergenti risultano aperti	Chiudere a chiave	Scuola	Effettuato	2	3	6	
19	Generale	Le porte delle aule sono divise in due moduli	Mantenere sganciato il 2° modulo quando l'aula è in uso	Scuola	Da attivare	1	4	4	
20	Generale	Lungo le scale interne, ad altezza del pianerottolo, vi è una finestra dotata di parapetto e vetro ad altezza inferiore al metro	Adeguare		Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9
21	Generale	Nei bagni vi sono installati orinatoi	Eliminare	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6	
22	Generale	Nei bagni i vetri delle finestre si trovano a meno di un metro di altezza da terra	Proteggere		Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
23	Generale	L'ascensore è privo di comando a chiave	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4	
24	Generale	Vi sono in uso ciabatte appoggiate a terra o sul tavolo	Fissare le ciabatte in posizione verticale	Scuola	Da attivare	1	3	3	
25	Generale	Vi sono alcuni banchi e alcune sedie ammalorati	Manutenere o sostituire	Amm. Comunale	Effettuato	2	3	6	
26	Seminterrato	La scala di accesso è parzialmente priva di corrimano	Installare		Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
27	Seminterrato Aula Polifunzionale	La porta di emergenza conduce ad una scala esterna priva di corrimano e parzialmente ostruita da un albero	Installare il corrimano	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6	



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
28	Seminterrato Aula Polifunzionale	In occasione del sopralluogo si è verificato un allagamento	Verificare e adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6
29	Seminterrato Aula Polifunzionale	Vi sono infiltrazioni nell'angolo della parete	Manutenere 	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6
30	Seminterrato Aula Polifunzionale	L'uscita di emergenza conduce sulla scala in cemento esterna ove vi sono alette metalliche sporgenti	Proteggere 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
31	Seminterrato Aula Polifunzionale	La scala e la zona esterna sono coperte di muschio (al momento non in uso)	Mantenere in condizioni idonee 	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
32	Corridoio Zona aula docenti	Vengono utilizzate due spine triple in serie per l'alimentazione di telefoni cordless	Sostituire con idonea ciabatta fissata a parete 	Scuola	Da attivare	2	3	6
33	Piano terra Aula Docenti	Il computer è alimentato mediante una ciabatta appoggiata sul tavolo	Fissare la ciabatta in posizione verticale	Scuola	Da attivare	1	3	3
34	Piano terra Aula Sostegno n° 13 zona Palestra	La porta d'ingresso strofina a terra	Manutenere	Amm. Comunale	Effettuato	2	2	4

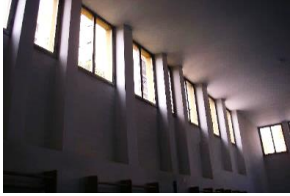

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
35	Piano terra Aula Sostegno n° 13 zona Palestra	Alcuni arredi presentano spigoli pericolosi	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
36	Piano terra Palestra	Gli estintori sono posizionati a circa 1,8 metri di altezza e non sono protetti in caso di urto	Proteggere gli estintori pericolosi per gli urti con idonei box in plastica con spigoli arrotondati	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
37	Piano terra Palestra	Gli estintori sono posizionati a circa 1,8 metri di altezza e non sono protetti in caso di urto	Posizionare gli estintori ad altezza idonea	Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9
38	Piano terra Palestra	Vi sono finestre dotate di apertura tradizionale con serratura posta a circa 5 metri di altezza, prive di un dispositivo ergonomico di comando dell'apertura: non è possibile ventilare il locale	Installare 	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6
39	Piano terra Palestra	Vi sono finestre con apertura manuale posizionate ad oltre di 5 metri di altezza	Adeguare il sistema di apertura	Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9
40	Piano terra Palestra	Vi sono in uso attrezzature ginnico/sportive	Verificare periodicamente	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
41	Piano terra zona uscita di emergenza n° 11	Vi è un tombino in ferro con porzioni di ferro sporgenti	Adeguare 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
42	Piano terra zona uscita di emergenza n° 11	Vi sono diverse buche (probabilmente si tratta di tane di conigli)	Adeguare 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
43	Piano terra Refettorio	Si effettua una doppia turnazione (il turno più affollato è di circa 250 alunni)	Richiedere i dati di affollamento dichiarati	Scuola	Da attivare	2	4	8
44	Piano terra Refettorio	Vi è installata una controsottatura in pannelli di cartongesso con i corpi illuminanti incassati	Verificarne l'ancoraggio	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
45	Primo Piano	Sulle scale vi è una piccola porzione di parapetto che misura meno di un metro di altezza da terra	Adeguare 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
46	Primo piano Corridoio	Vi è la cassetina del primo soccorso che presenta pigoli pericolosi in caso di urto a circa 170 cm di altezza	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
47	Primo piano Biblioteca	Il locale non è compartimentato (il carico di incendio è modesto)	Prevedere la compartimentazione	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
48	Primo piano	Il computer presenta l'unità centrale appoggiata a terra; non viene	Sollevare l'unità centrale	Scuola	Da attivare	1	3	3
49	Primo piano Biblioteca	Il computer presenta l'unità centrale appoggiata a terra; non viene disalimentato quando l'edificio non è presidiato	Procedurizzare le operazioni di spegnimento, in modo da non lasciare apparecchiature sotto tensione quando il locale non è presidiato	Scuola	Da attivare	1	4	4
50	Primo piano Biblioteca	La scrivania ostruisce parzialmente la porta di ingresso	Spostare	Scuola	Da attivare	2	3	6
51	Primo piano Tunnel di collegamento	Sono state segnalate infiltrazioni lungo la copertura del tunnel	Verificare e mantenere	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6
52	Primo piano Atrio classi 5° Bagni	Tra corridoio e bagno vi sono installati vetri sopra lucce: uno è lesionato	Verificare periodicamente i vetri sopra lucce	Amm. Comunale	Effettuato	2	3	6
53	Primo piano Atrio classi 5° Bagni	Tra corridoio e bagno vi sono installati vetri sopra lucce: uno è lesionato	Sostituire il vetro lesionato	Amm. Comunale	Effettuato	2	3	6
54	Esterno	Le ante dei cancelli sono privi di sicura anticaduta	Installare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
55	Esterno	Numerosi pluviali sono otturati: l'acqua corre lungo la parete	Adeguare 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
56	Esterno	I sottoscala delle scale di emergenza esterne sono pericolosi in caso di urti; le putrelle di sostegno sono posizionate in prossimità delle vie di fuga	Proteggere o recitare 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
57	Esterno	Vi sono alcune lesioni nell'intonaco dei cornicioni 	Verificare la stabilità dell'intonaco e mantenere 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
58	Esterno	Vi sono lesioni nel marciapiede che circonda l'edificio	Manutenere 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
59	Esterno Campo di calcio	Vi sono le porte di calcio che presentano spigoli pericolosi in caso d'urto	Proteggere 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
61	Esterno Campo di calcio	Il fermo a terra del cancello interno ed esterno risulta sporgente e può costituire fonte di inciampo	Rimuovere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
62	Esterno Campo di calcio	Il fermo a terra del cancello interno ed esterno risulta sporgente e può costituire fonte di inciampo	Nel frattempo evidenziare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
63	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*
64	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa 			*	*	*



Dati anagrafici

Società	Istituto Comprensivo Statale "Margherita Hack"
Sede legale	Via Croce Rossa, 4 – 20097 San Donato Milanese TEL.: 025231684 – FAX 0255600141 cod.mecc. MIIC8FB00P – C.F. 97667080150 E-mail: MIIC8FB00P@istruzione.it PEC: MIIC8FB00P@pec.istruzione.it
Unità produttiva	Scuola dell'Infanzia Via Martiri di Cefalonia – 20097 – San Donato Milanese TEL.: 0255608006
Tipo di attività	Istituto scolastico
N° piani	1
Seminterrato	No
Dirigente + DSGA	0
Assistenti amministrativi	0
Assistenti tecnici	0
Collaboratori scolastici	5
Docenti	34
Alunni	258
Totale	297

La classificazione della scuola, ai sensi del D.M.26 agosto 1992 art.1.2 è "**tipo 2**: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500".

Con riferimento Allegato I del DPR 151/2011 la scuola rientra nell'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi al p.to **67 categoria C** "scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con oltre 300 persone presenti". L'attività è soggetta a SCIA e alla valutazione del progetto da parte dei VVF per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, è "**attività a rischio di incendio medio**".

Ai sensi dell'allegato X del D.M. 10 marzo 1998, gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica (scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti).

Datore di lavoro	Domenica Minniti
Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.	Cesare Sangalli
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
Medico Competente	Sara Mariasole Giacomini
Addetti antincendio	Ferrario Alba, Grado Filomena, Insana Aurelia, Piola Paola A., Rossi Regina, Santoro Carmela, Sassanelli Antonella, Minotti Concetta, Mancini Marilena
Addetti al primo soccorso	Ciampa Margherita, Grado Filomena, Minotti Concetta, Rossi Regina, Santoro Carmela
Preposti del plesso	

Scheda Anagrafica



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK
C.F. 97667080150 C.M. MIIC8FB00P

AOO_MIIC8FB00P - Protocollo

Prot. 0001228/E del 12/03/2021 09:33

Questo documento è composto da 41 pagine

**Carenze evidenziate e programma di attuazione
degli interventi di adeguamento e miglioramento**

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
1	Generale	Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato	2	2	4
2	Generale	Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato	3	3	9
3	Generale	Formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Da attivare	3	3	9
4	Generale	Non è disponibile il CPI	Produrre; verificare gli adempimenti prescritti dal D.M. 12/05/2016 e dal D.M. 21/03/2018	Amm. Comunale	Effettuato	2	4	8
5	Generale	E' stato segnalato che l'impianto di segnalazione antincendio non è funzionante	Verificare e mantenere	Amm. Comunale	Da attivare	3	4	12
6	Generale	Gli estintori sono posizionati a circa 1,7 metri di altezza e non sono protetti in caso di urto	Proteggere gli estintori pericolosi per gli urti con idonei box in plastica con spigoli arrotondati	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
7	Generale	Gli estintori sono posizionati a circa 1,7 metri di altezza e non sono protetti in caso di urto	Posizionare gli estintori ad altezza idonea	Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9
8	Generale	Gli alloggiamenti degli idranti presentano spigoli pericolosi a circa 160 cm di altezza	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
9	Generale	Le porte di emergenza sono prive di segnaletica di emergenza	Installare	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
10	Generale	Le porte di emergenza sono seguite da un gradinetto	Livellare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
11	Generale	Le planimetrie sono esposte in numero insufficiente	Integrare la dotazione	Scuola	Da attivare	1	4	4
12	Generale	In alcune zone la pavimentazione è realizzata in quadrotti di linoleum	Verificare la composizione dei quadrotti e della colla sottostante	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
13	Generale	In alcune zone la pavimentazione è realizzata in quadrotti di linoleum	Ne frattempo verificare periodicamente che non vi siano distacchi o parziali sollevamenti di piastrelle (nel caso, mettere in sicurezza incollando o versando sulla lesione abbondanti quantità di colla vinilica); verificare che le operazioni di pulizia non comportino in alcun modo abrasione della superficie della pavimentazione (vietato l'uso di raschietti, taglierini, lamette, spatole e spazzole)	Scuola	Da attivare	1	4	4



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
14	Generale	In alcune zone la pavimentazione in linoleum è ammalorata: vi sono lesioni e avvallamenti 	Manutenere 	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
15	Generale	Le porte di emergenza sono divise in due moduli, ciascuno dotato di maniglione singolo (il secondo modulo si apre solo se è aperto il primo)	Installare un maniglione doppio	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
16	Generale	Vi è installata una controsoffittatura in pannelli di cartongesso con i corpi illuminanti incassati	Verificarne l'ancoraggio 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
17	Generale	Nei bagni vi sono in dotazione specchi non supportati da pannelli	Installare gli specchi con un pannello di supporto	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
18	Generale	Nelle aule i corpi illuminanti sono appesi mediante pendini	Verificarne l'ancoraggio	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
19	Generale	In alcune aule il carico di incendio è elevato	Ridurre le quantità di materiale depositato	Scuola	Effettuato	1	4	4
20	Generale	Vi sono in dotazione cassetiere con cassetti in legno privi di un dispositivo antisfilamento 	Adeguare	Scuola	Da attivare	2	3	6
21	Generale	Alcuni arredi presentano spigoli pericolosi	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
22	Generale	In alcune aule vi sono installate lavagne in ardesia non ancorate sul lato inferiore	Ancorare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
23	Generale	Vi sono alcune mensole che presentano spigoli ad altezza della testa degli adulti	Proteggere	Scuola	Da attivare	1	3	3
24	Generale	In alcuni bagni sono stati rimossi i paraspigoli dai muretti	Riposizionare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
25	Generale	Le porte di emergenza delle aule sono spesso ostruite da materiali o giochi	Lasciare sempre libere le vie di fuga	Scuola	Effettuato in parte	1	4	4
26	Area centrale locale q. elettrico	Vi è materiale depositato attorno al quadro elettrico	Sgomberare	Scuola	Effettuato	1	4	4
27	Area centrale tra le due pagode	Vi sono materiali depositati in prossimità delle porte d'ingresso	Sgomberare	Scuola	Effettuato	2	3	6
28	Area centrale tra le due pagode	Vi sono porte a vetri con il vetro posizionato al di sotto del metro di altezza	Proteggere mediante una pellicola adesiva o sostituire i vetri	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
29	Pagoda rossa Sezione Delfini	A lato dell'ingresso vi è una fessura nella parete	Verificare 	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
30	Pagoda rossa Sezione Anatroccoli	La porta del bagno presenta uno spigolo vivo in alluminio	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
31	Pagoda rossa Sezione Anatroccoli giardino	Vi è la siepe che ostruisce il percorso d'esodo	Prevederne la rimozione 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
32	Pagoda rossa Saloncino	La porta di emergenza è seguita da un gradino	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
33	Pagoda rossa Saloncino	Alcuni arredi presentano spigoli pericolosi in caso di urto	Proteggere o trasferire	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
34	Pagoda rossa Saloncino	Vi è installata una porta va e vieni che conduce nel corridoio del refettorio	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
35	Pagoda gialla Saloncino	Vi è installata una porta va e vieni che conduce nel corridoio del refettorio	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
36	Pagoda gialla Saloncino	La porta di emergenza è seguita da un gradino	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
37	Pagoda gialla Saloncino	Alcuni arredi presentano spigoli pericolosi in caso di urto	Proteggere o trasferire	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
38	Pagoda gialla Saloncino	Vi è installato uno specchio alto non supportato da un pannello	Rimuovere 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
39	Pagoda gialla Sezione H	Vi è installata una lavagna in ardesia all'altezza degli alunni	Eliminare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
40	Pagoda gialla Sezione M	Vi è installata una lavagna in ardesia all'altezza degli alunni	Eliminare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R	
41	Pagoda gialla Sezione N	Vi è in dotazione uno specchio vetusto	Eliminare	Scuola	Da attivare	2	3	6	
42	Esterno	E' stato segnalato che il vialetto di ingresso risulta buio	Installare un sistema di illuminazione	Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9	
43	Esterno	Vi sono alcuni tombino sporgenti	Adeguare		Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
44	Esterno	Vi è in dotazione il gioco "castello" che risulta ammalorato	Manutenere	Amm. Comunale	Effettuato	2	3	6	
45	Esterno	Vi sono vecchi tubi installati in prossimità delle vasche di raccolta dell'acqua: è stata segnalata la presenza di amianto	Verificare ed eventualmente confinare adeguatamente		Amm. Comunale	Da attivare	3	4	12
46	Esterno	Alcune porzioni di marciapiede esterno risultano sconnesse, possibile fonte di inciampo	Manutenere	  	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
47	Esterno	Davanti alle aule, vi sono delle siepi: in alcuni casi vi sono rametti secchi sporgenti	Prevederne l'eliminazione	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6	
48	Esterno	Davanti alle aule è presente una pavimentazione in piastrelle di cemento che spesso risulta irregolare e che costituisce fonte di inciampo (si tratta di un percorso di fuga)	Adeguare		Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
49	Esterno zona cucina	I cancelletti che conducono al vialetto della cucina risultano facilmente apribili	Adeguare		Effettuato	2	2	4	



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
50	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*
51	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa 			*	*	*



Dati anagrafici

Società	Istituto Comprensivo Statale "Margherita Hack"
Sede legale	Via Croce Rossa, 4 – 20097 San Donato Milanese TEL.: 025231684 – FAX 0255600141 cod.mecc. MIIC8FB00P – C.F. 97667080150 E-mail: MIIC8FB00P@istruzione.it PEC: MIIC8FB00P@pec.istruzione.it
Unità produttiva	Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia "M. Greppi" Via M. Greppi n. 13 -San Donato Milanese Tel. 02/5271020 Fax 02/45433824
Tipo di attività	Istituto scolastico
N° piani	3
Seminterrato	No
Dirigente + DSGA	0
Assistenti amministrativi	0
Assistenti tecnici	0
Collaboratori scolastici	4
Docenti	25
Alunni	185
Totale	214

La classificazione della scuola, ai sensi del D.M.26 agosto 1992 art.1.2 è "**tipo 1**: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300".

Con riferimento Allegato I del DPR 151/2011 la scuola rientra nell'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi al p.to **67 categoria B** "scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con oltre 150 persone presenti (fino a 300)".
L'attività è soggetta a SCIA e alla valutazione del progetto da parte dei VVF.

La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, è "**attività a rischio di incendio medio**".

Datore di lavoro	Domenica Minniti
Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.	Cesare Sangalli
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
Medico Competente	Sara Mariasole Giacomini
Addetti antincendio	Fedeli Gabriella, Vanacore Anna, Di Maggio Giovanna
Addetti al primo soccorso	Nocilla Giuseppina, Labella Domenica, Vanacore Anna, Di Maggio Giovanna
Preposti del plesso	

Scheda Anagrafica



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK
- Scuola Primaria e Infanzia Greppi
C.F. 97667080150 C.M. MIIC8FB00P

AOO_MIIC8FB00P - Protocollo

Prot. 0001228/E del 12/03/2021 09:33

Questo documento è composto da 41 pagine


**Carenze evidenziate e programma di attuazione
degli interventi di adeguamento e miglioramento**

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
1	Generale	Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato	2	2	4
2	Generale	Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato	3	3	9
3	Generale	Formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Da attivare	3	3	9
4	Generale	Non è disponibile il CPI	Produrre; verificare gli adempimenti prescritti dal D.M. 12/05/2016 e dal D.M. 21/03/2018	Amm. Comunale	Effettuato	2	4	8
5	Generale Primaria	Vi sono in dotazione estintori non protetti in caso di urto	Proteggere gli estintori pericolosi per gli urti con idonei box in plastica con spigoli arrotondati	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
6	Generale Primaria	Non sono esposte le planimetrie con il piano di emergenza	Fornire le planimetrie dell'edificio	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
7	Generale Primaria	La segnaletica di emergenza è carente	Integrare	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
8	Generale Primaria	Vi è installata una controsoffittatura in pannelli di cartongesso con i corpi illuminanti incassati	Verificarne l'ancoraggio	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
9	Generale Primaria	Vi sono installati vetri sopraelevati sottili e ampi	Verificarne periodicamente l'ancoraggio	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
10	Generale Primaria	Vi sono vetrate con il vetro ad altezza inferiore al metro	Produrre la certificazione relativa alla resistenza agli urti o proteggere mediante una pellicola adesiva	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
11	Generale Primaria	Nei bagni vi sono finestre dotate di apertura a vasistas con serratura posta a circa 3 metri di altezza, prive di un dispositivo ergonomico di comando dell'apertura	Verificare periodicamente	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
12	Generale Primaria	Davanti alle finestre vi sono installate veneziane	Verificare l'ancoraggio delle veneziane	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
13	Generale Primaria	Le lavagne installate a parete non sono ancorate sul lato inferiore	Ancorare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
14	Generale Primaria	Nelle aule il carico d'incendio è elevato (vi sono 3 o 4 armadi più 2 o 3 scaffali)	Ridurre il carico	Scuola	Da attivare	2	4	8
15	Generale Primaria	La pavimentazione presenta quadrotti di linoleum di diversa tipologia: è stata segnalata la presenza di amianto	Prevederne la sostituzione	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
16	Generale Primaria	La pavimentazione presenta quadrotti di linoleum di diversa tipologia: è stata segnalata la presenza di amianto 	Ne frattempo verificare periodicamente che non vi siano distacchi o parziali sollevamenti di piastrelle (nel caso, mettere in sicurezza incollando o versando sulla lesione abbondanti quantità di colla vinilica); verificare che le operazioni di pulizia non comportino in alcun modo abrasione della superficie della pavimentazione (vietato l'uso di raschietti, taglierini, lamette, spatole e spazzole)	Scuola	Da attivare	1	4	4
17	Generale Primaria	Le porte presentano inserti in vetro (ad oltre un metro di altezza da terra)	Proteggere mediante una pellicola adesiva o sostituire i vetri	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
18	Generale Primaria	Le porte di emergenza del piano terra sono seguite da un gradino e risultano prive di idonea segnaletica	Livellare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
19	Generale Primaria	Le porte di emergenza del piano terra sono seguite da un gradino e risultano prive di idonea segnaletica	Installare la segnaletica di emergenza	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
20	2° Piano Atrio Archivio	Non vi è installato l'estintore	Installare un estintore a polvere da 6 Kg	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
21	2° Piano Magazzino	Il carico d'incendio è elevato	Limitare il carico d'incendio	Scuola	Effettuato in parte	2	4	8
22	2° Piano Ex Aula Specchi	Vi è una grossa fessurazione a parete	Verificare e monitorare	Amm. Comunale	In corso	2	4	8
23	2° Piano Archivio	Il carico di incendio elevato	Ridurre il carico d'incendio	Scuola	Effettuato	1	4	4
24	2° Piano Scala emergenza esterna	La scala di emergenza esterna è ostruita parzialmente dai rami degli alberi	Potare periodicamente	Amm. Comunale	Effettuato	2	3	6
25	2° Piano Lab. Lingue	Vi sono installate mensole ad altezza della testa	Proteggere gli spigoli pericolosi per gli urti	Scuola	Da attivare	2	3	6
26	2° Piano Magazzino lato Lab. Lingue	Vi è depositato molto materiale	Ridurre il carico d'incendio	Scuola	Effettuato in parte	1	4	4
27	2° Piano Atrio Lab. Lingue	E' stato rimosso un estintore	Reinstallare	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
28	2° Piano Scala interna	Vi è un'infiltrazione in corrispondenza dell'evacuatore di fumo	Verificare e mantenere	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6
29	2° Piano Scala interna	Vi è un ribassamento del soffitto a circa 190 cm 	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6

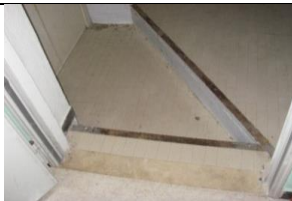

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
30	2° Piano Scala interna	Vi è un ribassamento del soffitto a circa 190 cm	Nel frattempo evidenziare	Scuola	Da attivare	2	3	6
31	1° Piano Biblioteca	Gli scaffali presentano spigoli pericolosi in caso di urto	Proteggere	Scuola	Effettuato in parte	2	3	6
32	1° Piano Lab. Informatica	Vi è in uso un computer che presenta l'unità centrale appoggiata a terra	Sollevare l'unità centrale	Scuola	Effettuato	1	3	3
33	1° Piano Lab. Informatica	Vi è in uso una ciabatta appoggiata sopra il tavolo	Fissare la ciabatta in posizione verticale	Scuola	Da attivare	1	3	3
34	1° Piano Bagni	Vi sono installati vecchi orinatoi (non in uso)	Eliminare	Amm. Comunale	Da attivare	3	1	3
35	1° Piano Bagno H	Nel bagno H vi è depositato materiale	Liberare e rendere fruibile	Scuola	Effettuato	3	2	6
36	Cantina	La scala di accesso è priva di corrimano	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
37	Cantina	L'accesso all'area per il seminterrato presenta gradini pericolosi	Adeguare 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
38	Cantina	L'accesso all'area per il seminterrato presenta gradini pericolosi	Nel frattempo evidenziare	Scuola	Da attivare	2	3	6
39	Cantina	Vi sono le tubazioni a vista, rivestite con materiale non identificato (locale interdetto al personale)	Verificarne la composizione 	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
40	Cantina	Vi sono le tubazioni a vista, rivestite con materiale non identificato (locale interdetto al personale)	Verificare periodicamente il rispetto del divieto di accesso	Scuola	In corso	2	4	8
41	Piano Terra Infermeria Bagno	Vi è in dotazione uno specchio privo di pannello di supporto	Installare un pannello di supporto	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
42	Piano Terra Infermeria Bagno	Vi è una plafoniera priva di schermo protettivo	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
43	Piano Terra Bagno H	Nel bagno H vi è depositato materiale	Liberare e rendere fruibile	Scuola	Da attivare	3	2	6
44	Piano Terra Archivio (ex presidenza)	Il locale non è compartimentato	Compartimentare	Amm. Comunale	In programma	2	4	8
45	Piano Terra Ex Aula Insegnanti	Vi è depositato molto materiale	Ridurre il carico d'incendio	Scuola	Da attivare	2	3	6



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
46	Piano Terra Aula Dormitorio	La porta di emergenza è priva di segnaletica	Installare l'idonea segnaletica	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
47	Piano Terra Aula Fotocopie	Vi è in uso una taglierina priva di schermo protettivo	Installare lo schermo o sostituire	Scuola	Da attivare	2	3	6
48	Piano Terra Aula Fotocopie	Le spine dell'amplificatore risultano ammalorate e non idonee	Adeguare 	Scuola	Da attivare	2	4	8
49	Piano terra Aula psicomotricità	Vi sono appesi appendiabiti in ferro con spigoli pericolosi	Sostituire	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
50	Seminterrato Sala Riunioni	La porta d'ingresso è del tipo "va e vieni"	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
51	Seminterrato Sala Riunioni	Le porte di emergenza conducono ad un cancellino chiuso a chiave	Dotarsi di chiavi	Scuola	Effettuato	2	3	6
52	Seminterrato Sala Riunioni	Vi è installato un palco	Verificare le certificazioni	Scuola	Da attivare	3	2	6
53	Refettorio zona ingresso	Sono state rimosse alcune piastrelle	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
54	Refettorio	Il locale occupa una superficie di 160 mq	Fornire i dati di affollamento massimo dichiarato	Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9
55	Refettorio	Vi è installata una controsoffittatura in pannelli di cartongesso con i corpi illuminanti incassati e pannelli fonoassorbenti appesi	Verificarne l'ancoraggio 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
56	Refettorio	Le tapparelle risultano rotte	Manutenere	Amm. Comunale	Effettuato	2	2	4
57	Refettorio Bagno	Nel bagno vi è un lavandino ed un water non funzionanti	Manutenere	Amm. Comunale	Effettuato	3	2	6



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
58	Esterno	I parapetti esterni sono scalabili	Adeguare 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
60	Generale Infanzia	Per l'esodo si utilizzano le porta di emergenza del salone poiché le porte di emergenza delle aule presentano un alto gradino	Raccordare	Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9
61	Generale Infanzia	Gli estintori sono posizionati a circa 1,8 metri di altezza e non sono protetti in caso di urto	Proteggere gli estintori pericolosi per gli urti con idonei box in plastica con spigoli arrotondati	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
62	Generale Infanzia	Gli estintori sono posizionati a circa 1,8 metri di altezza e non sono protetti in caso di urto	Posizionare gli estintori ad altezza idonea	Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9
63	Generale Infanzia	Vi sono i box degli idranti che presentano spigoli pericolosi in caso di urto	Proteggere	Scuola	Da attivare	2	3	6
64	Generale Infanzia	Vi sono installati vetri sopra l'uce	Verificarne periodicamente l'ancoraggio	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
67	Generale Infanzia	Vi sono in dotazione alcuni arredi che presentano spigoli pericolosi in caso di urto	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
68	Generale Infanzia	Vi sono in dotazione alcuni armadietti non ancorati	Ancorare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
70	Generale Infanzia	La pavimentazione presenta quadrotti di linoleum (alcuni lesionati): è stata segnalata la presenza di amianto	Prevederne la sostituzione	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
71	Generale Infanzia	La pavimentazione presenta quadrotti di linoleum (alcuni lesionati): è stata segnalata la presenza di amianto 	Ne frattempo verificare periodicamente che non vi siano distacchi o parziali sollevamenti di piastrelle (nel caso, mettere in sicurezza incollando o versando sulla lesione abbondanti quantità di colla vinilica); verificare che le operazioni di pulizia non comportino in alcun modo abrasione della superficie della pavimentazione (vietato l'uso di raschietti, taglierini, lamette, spatole e spazzole)	Scuola	Da attivare	1	4	4
72	Ingresso	La porta tagliafuoco di accesso all'area infanzia è priva di elettromagneti e di molle per la chiusura automatica (si tratta di una zona di via vai)	Installare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
73	Palestra	I termoconvettori presentano le alette direzionali non protette	Proteggere dagli urti	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
74	Palestra	Vi sono in dotazione attrezzature ginniche	Verificare periodicamente l'attrezzatura	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
75	Palestra	Le scale curve non sono adeguatamente ancorate (è possibile sfilarle dal supporto)	Ancorare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
76	Palestra	La porta di emergenza presenta il vetro posizionato al di sotto del metro di altezza	Proteggere mediante una pellicola adesiva o sostituire i vetri	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
77	Palestra	Vi sono in dotazione arredi in ferro	Proteggere dagli urti o trasferire	Amm. Comunale	Effettuato	2	3	6
78	Esterno	Vi è un palo della luce che risulta instabile	Manutenere	Amm. Comunale	Effettuato	2	3	6



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento		Ente	Programma di intervento	P	D	R
79	Esterno	Vi è una grata ammalorata nella zona del dormitorio	Manutenere		Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
80	Esterno	Vi sono alcuni tombini sporgenti	Livellare		Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
81	Esterno zona Infanzia	Lungo il percorso esterno dalla porta di emergenza n° 14 vi è un tronco sporgente dal terreno, che può essere causa di inciampo	Rimuovere		Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
82	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa				*	*	*
83	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa				*	*	*



Dati anagrafici

Società	Istituto Comprensivo Statale "Margherita Hack"
Sede legale	Via Croce Rossa, 4 – 20097 San Donato Milanese TEL.: 025231684 – FAX 0255600141 cod.mecc. MIIC8FB00P – C.F. 97667080150 E-mail: MIIC8FB00P@istruzione.it PEC: MIIC8FB00P@pec.istruzione.it
Unità produttiva	Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia "I. Calvino" Via Unica Poasco- San Donato Milanese Tel. 02/45433825
Tipo di attività	Istituto scolastico
N° piani	2
Seminterrato	No
Dirigente + DSGA	0
Assistenti amministrativi	0
Assistenti tecnici	0
Collaboratori scolastici	4
Docenti	24
Alunni	173
Totale	201

La classificazione della scuola, ai sensi del D.M.26 agosto 1992 art.1.2 è "**tipo 1**: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300".

Con riferimento Allegato I del DPR 151/2011 la scuola rientra nell'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi al p.to **67 categoria B** "scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con oltre 150 persone presenti (fino a 300)".
L'attività è soggetta a SCIA e alla valutazione del progetto da parte dei VVF.

La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, è "**attività a rischio di incendio medio**".

Datore di lavoro	Domenica Minniti
Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.	Cesare Sangalli
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
Medico Competente	Sara Mariasole Giacomini
Addetti antincendio	Cantelli Silvia, Arcuti Donatella, Tagliavini Paola, Beretta Simona
Addetti al primo soccorso	Trezzi Elisa, Sartori Paola, Arcuti Donatella, Beretta Simona, Lazcko Melinda, Furcas Giuseppina e Coco Antonietta
Preposti del plesso	

Scheda Anagrafica



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MARGHERITA HACK
Hack - An. Primaria e Infanzia Poasco
C.F. 97667080150 C.M. MIIC8FB00P

AOO_MIIC8FB00P - Protocollo

Prot. 0001228/E del 12/03/2021 09:33

Questo documento è composto da 41 pagine

**Carenze evidenziate e programma di attuazione
degli interventi di adeguamento e miglioramento**

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
1	Generale	Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato	2	2	4
2	Generale	Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Effettuato	3	3	9
3	Generale	Formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"	Avvio di un piano di formazione	Scuola	Da attivare	3	3	9
4	Generale	Non è disponibile il CPI	Produrre; verificare gli adempimenti prescritti dal D.M. 12/05/2016 e dal D.M. 21/03/2018	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
5	Generale	La pavimentazione è realizzata in quadrotti di linoleum	Verificare la composizione della piastrella e dell'adesivo sottostante	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
6	Generale	La pavimentazione è realizzata in quadrotti di linoleum	Ne frattempo verificare periodicamente che non vi siano distacchi o parziali sollevamenti di piastrelle (nel caso, mettere in sicurezza incollando o versando sulla lesione abbondanti quantità di colla vinilica); verificare che le operazioni di pulizia non comportino in alcun modo abrasione della superficie della pavimentazione (vietato l'uso di raschietti, taglierini, lamette, spatole e spazzole)	Scuola	Da attivare	1	4	4
7	Generale Primaria	Non sono esposte le planimetrie con il piano di emergenza	Esporre	Amm. Comunale	Effettuato	1	4	4
8	Generale Primaria	Le porte di emergenza sono prive di cicalino	Installare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
9	Generale Primaria	Vi sono installati vetri sopra luce (retinati)	Verificarne periodicamente l'ancoraggio	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
10	Generale Primaria	Vi sono installate veneziane	Verificarne l'ancoraggio	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
11	Generale Primaria	Vi sono le porte dei bagni con inserti in vetro (retinato)	Proteggere mediante una pellicola adesiva o sostituire i vetri	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3




Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
12	Generale Primaria	Le finestre in alluminio (Aula sostegno, bagni) presentano spigoli pericolosi in caso di urto a circa 110 cm di altezza da terra	Installare una catenella antispalancamento 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
13	Esterno	Vi sono infiltrazioni nella tettoia d'ingresso	Manutenere 	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
14	Esterno	Vi sono alcune lesioni nel cemento dei cornicioni con il ferro dell'armatura a vista	Verificare la stabilità e mantenere 	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
15	1° Piano Scala interna	Vi è il parapetto che misura meno di un metro di altezza da terra	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
16	1° Piano Ala Nuova	Nella zona di ingresso all'ala vi sono tracce di infiltrazioni a soffitto	Manutenere	Amm. Comunale	Effettuato	3	2	6
17	1° Piano Ala Nuova	Vi è un unico percorso di fuga (vi è una scala esterna al termine dell'ala nuova preceduta da una normale porta blindata di ampiezza inferiore a 120 cm)	Ripristinare la scala terminale e adeguare la porta di uscita	Amm. Comunale	Da attivare	3	4	12
18	1° Piano Atrio zona ascensore	Vi è la finestra circolare che presenta la protezione ammalorata	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
19	1° Piano Bagno F	Vi è un rubinetto sporgente a circa 50 cm di altezza da terra a lato della porta d'ingresso	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
20	1° Piano	La porta di emergenza è sottodimensionata	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8




Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R	
21	1° Piano scala esterna	Lungo la scala esterna si accumula acqua piovana	Procedurizzare le operazioni di spargimento di sale e rimozione di neve e ghiaccio in inverno	Scuola	Da attivare	2	3	6	
22	Piano terra Refettorio	Il locale occupa una superficie di circa 220 mq	Fornire i dati di affollamento massimo dichiarato	Amm. Comunale	Da attivare	3	3	9	
23	Piano terra Refettorio	Vi sono tracce di infiltrazioni in alcuni pannelli	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3	
24	Piano terra Refettorio	Il quadretto elettrico presenta aperture pericolose	Manutenere	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8	
25	Piano terra Refettorio	Vi è installata una controsoffittatura in pannelli di cartongesso con i corpi illuminanti incassati e pannelli fonoassorbenti appesi	Verificarne l'ancoraggio	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6	
26	Piano Terra Teatro	Vi è lo scivolo di accesso al palco che risulta molto ripido	Adeguare		Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
27	Piano Terra Teatro	Vi è una botolina sfondata	Manutenere		Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
28	Piano Terra Palestra	Vi sono in dotazione attrezzature ginniche	Verificare periodicamente l'attrezzatura	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6	
29	Piano Terra Palestra	Alcuni corpi illuminanti non sono protetti in caso di urto	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6	
30	Piano Terra Palestra	Vi sono vetri retinati posizionati a meno di un metro di altezza da terra	Proteggere mediante una pellicola adesiva o sostituire	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6	
31	Piano Terra Palestra	Vi sono i termoconvettori che presentano le alette direzionali non protette dagli urti	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6	
32	Piano Terra Palestra	Il quadro svedese non è ancorato a parete	Ancorare quando non in uso	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4	

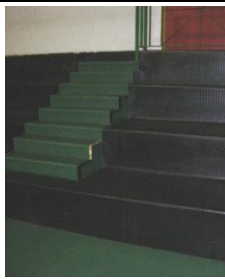

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
33	Piano Terra Palestra	La scaletta delle tribune è priva di corrimano	Adeguare 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
34	Piano Terra Palestra	Vi è il parapetto delle tribune che risulta scalabile	Adeguare 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
35	Esterno	Vi sono piante i cui rami sovrastano il tetto	Potare periodicamente	Amm. Comunale	Da attivare	3	2	6
36	Generale Infanzia	Gli estintori non sono protetti in caso di urto	Proteggere gli estintori pericolosi per gli urti con idonei box in plastica con spigoli arrotondati	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
37	Generale Infanzia	Vi è installato l'impianto di allarme antincendio	Verificarne il funzionamento	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
38	Generale Infanzia	Le porte di emergenza non sono dotate di cicalino	Installare	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
39	Generale Infanzia	Le porte di emergenza sono divise in due moduli, ciascuno dotato di maniglione singolo (il secondo modulo si apre solo se è aperto il primo)	Installare un maniglione doppio	Amm. Comunale	Da attivare	1	4	4
40	Generale Infanzia	Le porte di emergenza sono seguite da un gradino	Livellare 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
41	Generale Infanzia	Vi è installata una controsoffittatura in pannelli di cartongesso con i corpi illuminanti incassati	Verificarne l'ancoraggio	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
42	Generale Infanzia	Vi sono decori appesi al controsoffitto	Vietare	Scuola	Da attivare	1	4	4

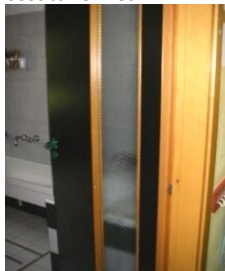

Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
43	Generale Infanzia	Vi sono porte a vetri con il vetro (retinato) posizionato al di sotto del metro di altezza	Proteggere mediante una pellicola adesiva o sostituire i vetri 	Amm. Comunale	Da attivare	1	3	3
44	Generale Infanzia	Vi sono in dotazione cassettiere prive di un sistema di antisfilamento	Adeguare	Amm. Comunale	Da attivare	2	2	4
45	Generale Infanzia	I davanzalini in marmo risultano sporgenti	Proteggere ove necessario	Amm. Comunale	Effettuato	2	3	6
46	Generale Infanzia	In un'ala dell'edificio vi è l'asilo nido comunale e non vi è	Compartimentare	Amm. Comunale	Da attivare	2	4	8
47	Generale Infanzia	In un'ala dell'edificio vi è l'asilo nido comunale e non vi è compartimentazione	Condividere le procedure di emergenza	Scuola	Da attivare	2	4	8
48	Corridoio	Vi è installata una lavagna interattiva	Installare delle tende schermanti davanti alle finestre	Amm. Comunale	Da attivare	3	1	3
49	Corridoio Uscita di emergenza terminale	L'uscita conduce al cancelletto del Nido che rimane spesso aperto	Installare una rete divisoria 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
50	Bagno Aula palestrina	Le pareti divisorie delle tazze presentano spigoli non protetti	Proteggere	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
51	Esterno	Il giardino presenta avvallamenti	Livellare	Amm. Comunale	Effettuato	2	3	6
52	Esterno zona refettorio	Nella zona dell'uscita di emergenza del refettorio vi è una putrella che presenta spigoli pericolosi in caso di urto	Proteggere 	Amm. Comunale	Da attivare	2	3	6
53	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*



Num.	Reparto	Carenze evidenziate	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Ente	Programma di intervento	P	D	R
54	Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa			*	*	*



Documenti da richiedere al Comune

CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL'EDIFICIO

Autorizzazione al funzionamento
Certificato di agibilità/abitabilità
Certificato di collaudo statico
Autorizzazione in deroga all'art. all'art. 65, titolo II del D. Lgs. 81/08 per l'utilizzo dei locali seminterrati con presenza di persone (ove necessita)
Certificato di conformità dell'impianto elettrico
Certificato di conformità dell'impianto idrotermosanitario
Certificato di conformità dell'impianto antincendio
Denuncia dell'impianto di messa a terra
Verbali di verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche (mod. B ed A – ove esistente)
Certificati di conformità degli impianti per lavori eseguiti successivamente alle verifiche, riportati al punto precedente (legge 46/90) (ove effettuati)
Certificato di collaudo apparecchi elevatori (ove esistenti)
Certificato di collaudo cancelli automatici (ove esistenti)
Certificato di collaudo di omologazione della Centrale Termica e verbali di verifica
Autorizzazione sanitaria (per preparazione e/o somministrazione pasti)
Eventuale valutazione del rischio amianto (se presente)
Planimetrie e dati relativi agli obblighi dettati da DM 18/12/1975

DOCUMENTAZIONE ANTINCENDIO

Certificato di collaudo dell'impianto rilevamento fumi (ove esistente)
Certificato di collaudo dell'impianto di spegnimento (ove esistente)
Certificato di omologazione ed installazione porte tagliafuoco (ove installate)
Certificato di collaudo della rete di idranti (ove esistente)
Certificato di prevenzione incendi in corso di validità o Nulla osta provvisorio di prevenzione incendi (ove previsto)
Registro Prevenzione Incendi



Stima della entità dei rischi

Definito il **pericolo** come la potenzialità di una qualsiasi entità a provocare un danno (per esempio un pavimento scivoloso) ed il rischio come la probabilità che si verifichi un evento dannoso (qualcuno potrebbe scivolare) associata alle dimensioni del danno stesso (contusione, frattura, ecc.), per una stima oggettiva del rischio si è fatto riferimento ad una correlazione tra la probabilità di accadimento e la gravità del danno. Questa considerazione può essere espressa dalla formula:

$$R = P \times D$$

in cui il Rischio (R) è il risultato del prodotto fra le probabilità (P) che il pericolo individuato possa arrecare un danno al lavoratore e la possibile entità del danno stesso (D).

Per definire la probabilità di accadimento ci si è avvalsi di apposite scale numeriche con valori da 1 a 4 con i significati appresso descritti.

Modalità generale - Matrice 4x4

Probabilità: Fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e il danno ipotizzato, all'esistenza di dati statistici inerenti le attività sia a livello di comparto che di azienda ed al livello di sorpresa che l'evento provocherebbe in chi è direttamente coinvolto nell'attività lavorativa.

Nel calcolo delle probabilità si è tenuto conto sia del numero dei lavoratori esposti che della frequenza di esposizione (tempo o reiterazione delle situazioni):

Scala delle probabilità

Valore	Definizione	Significato della definizione
1	Improbabile	☐ Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili ☐ Non si sono mai verificati fatti analoghi ☐ Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2	Poco probabile	☐ Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e poco probabili ☐ Si sono verificati pochi fatti analoghi ☐ Il suo verificarsi susciterebbe sorpresa ☐ Ipotizzabile, ma senza una correlazione automatica e diretta situazione-danno
3	Probabile	☐ Si sono verificati altri fatti analoghi ☐ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa ☐ Correlazione tra la situazione ed il verificarsi del danno possibile ma non certa
4	Molto probabile	☐ Si sono verificati altri fatti analoghi ☐ La correlazione fra la situazione ed il danno è certa, automatica e diretta

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa. Chiama in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno. L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:



Scala del danno

Valore	definizione	Significato della definizione
1	Lieve	danno lieve (abrasioni, piccole ferite, malore) risolvibile nel posto di lavoro
2	Medio	ferite/malattie di modesta entità, non risolvibile nel posto di lavoro ma non comportante assenza dal lavoro
3	Grave	ferite/malattie gravi (fratture, debilitazioni gravi, ipoacusie) con inabilità parzialmente invalidante;
4	Molto grave	Trauma o malattia con esiti mortali Trauma o malattia con esiti invalidanti

Rischio: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore.

Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio).

scala del danno (D)	4	8	12	16
	3	6	9	12
	2	4	6	8
	1	2	3	4
scala della probabilità (P)				

Dalla combinazione dei due fattori si è quindi ricavata l'entità del rischio, con gradualità:

IRRILEVANTE
BASSO
MEDIO
ALTO



ANNOTAZIONI E SOTTOSCRIZIONI

Annotazioni

I criteri adottati per la stesura del documento di valutazione

(oltre a quanto dettagliatamente precisato nell'apposito allegato) sono i seguenti:

- * attenta analisi delle strutture e delle macchine utilizzate
- * verifica della documentazione e delle procedure
- * approfondita analisi delle attività lavorative
- * identificazione del livello di coinvolgimento, di informazione e di partecipazione dei lavoratori
- * analisi e valutazione di tutti i fattori di rischio connessi con l'attività lavorativa mediante l'utilizzo di liste di controllo
- * coinvolgimento dei lavoratori e dei loro Rappresentanti nelle attività sopra precisate
- * stesura di un piano di adeguamento consono, concreto e realizzabile
- * stesura di un piano di verifica e controllo della adeguatezza dei provvedimenti presi

Questo documento è letto e approvato da:

*Responsabile del Servizio
Prevenzione e Prot.*

En. Lanzetta

Medico Competente

*Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza*

Datore di Lavoro

data

11/02/2021

Scheda Firme